



PALIS Plzeň spol. s r. o.

Kokořov 24
330 11 Třemošná

tel.: 377 915 317, fax: 377 915 306

e-mail: palis@palis.cz

web: www.palis.cz, www.palis.eu

PROTOKOL O ROČNÍ HLAVNÍ KONTROLE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, ze dne 20.11.2015

Lokalita hřiště:

Obec Přešimasy

Dodavatel:

PALIS Plzeň spol. s r. o.
Kokořov 24
330 11 Třemošná

Provozovatel:

Obec Přešimasy
Přešimasy 80
282 01 Český Brod

Termín uvedení do provozu:

Základní technické údaje:

Seznam herních prvků:	6ti boká věž	1 ks
	Vahadlová houpačka	1 ks
	Závěsná houpačka pro 2 uživatele	1 ks
	Skuzavka	1 ks
	Pružinové houpadlo	1 ks

Záznam o provedené kontrole:

1. Seznam použitých podkladů

- ČSN EN 1176-1 až 1176-7; ČSN EN 1177

2. Průběh prohlídky

Prohlídku provedli pracovníci firmy PALIS Plzeň spol. s r. o. p. Toman a p. Rýdl, za účasti zástupce provozovatele. Hřiště se nachází na otevřeném prostranství obce Přešimasy.

Byla provedena vizuální kontrola a funkční zkouška jednotlivých herních prvků, opravy a výměny herních prvků – viz. níže.

3. Inspekční nález

• Pružinové houpadlo - pes



houpadlo na ocelové pružině

1) šrouby

- byla provedena zkouška utážení šroubových spojů. Vzhledem ke zjištění, že žádný šroubový spoj nebyl výrazně povolen, tyto spoje nebudou, za předpokladu dodržování jednotlivých kontrol a jejich

intervalů, zárodkem pro narůstající problém stability a kvality sestavy.

- na houpadle nebyly zjištěny chybějící šrouby
- nebyly zjištěny nezakryté šroubové spoje

2) nepřipustné otvory

- nebyly zjištěny

3) ukotvení

- stabilita celé herního prvku je dostatečná a nevykazuje nedostatky

4) barva

- stav povrchových úprav je vyhovující

5) podklad – nárazová plocha

- maximální výška volného pádu je 40 cm – okolí je zatravněno, vyhovující.

6) další zjištění

- nejsou

• Houpačka závěsná



Houpačka klasické „A“ konstrukce s dřevěným břevnem, pro 2 houpačkové sedáky (pryžové sedáky s AL jádrem).

1) šrouby

- byla provedena zkouška utažení šroubových spojů – bez závad
- závěsy sedáků nejeví známky opotřebení
- byly zjištěny nezakryté šroubové spoje, krytky matic byly doplněny

2) nepřipustné otvory

- nebyly zjištěny

3) ukotvení

- stabilita celé herního prvku je dostatečná a nevykazuje nedostatky

4) barva

- napadení hnilobou není zřejmé

- v rámci všeobecného doporučení je třeba dřevěné konstrukce dětského hřiště opatřit nátěrem každý třetí rok, vzhledem ke stavu nátěrů byl po domluvě s provozovatelem proveden nátěr dětského hřiště.

5) podklad – nárazová plocha

- na ploše se nesmí vyskytovat žádné tvrdé či hranaté předměty
- doporučuji dosypání písku pod houpačkou – pod sedáky jsou vytvořené „brázdy“

6) další zjištění

- nejsou



- byl proveden nátěr konstrukcí

• Vahadlová houpačka

Dřevěný herní prvek – vahadlo kruhového průřezu opatřené čtyřmi madly, kotvení přes dvě dřevěné nohy.




Inspekční nález:

- stabilita celé herní sestavy vykazovala nedostatky (boční výkyv) – zabetonované nohy vahadlové houpačky byly za hranou životnosti, napadené hnilobou, samotné tělo vahadlové houpačky bylo ohroženo hnilobou, nátěr nebyl proveden

Tento herní prvek byl odstraněn a nahrazen novým herním prvkem.

Nově: dřevěný herní prvek – vahadlo čtvercového průřezu opatřené čtyřmi madly a plastovými sedátky, kotvení přes ocelovou žárově zinkovanou nohu, spojení otočným čepem.

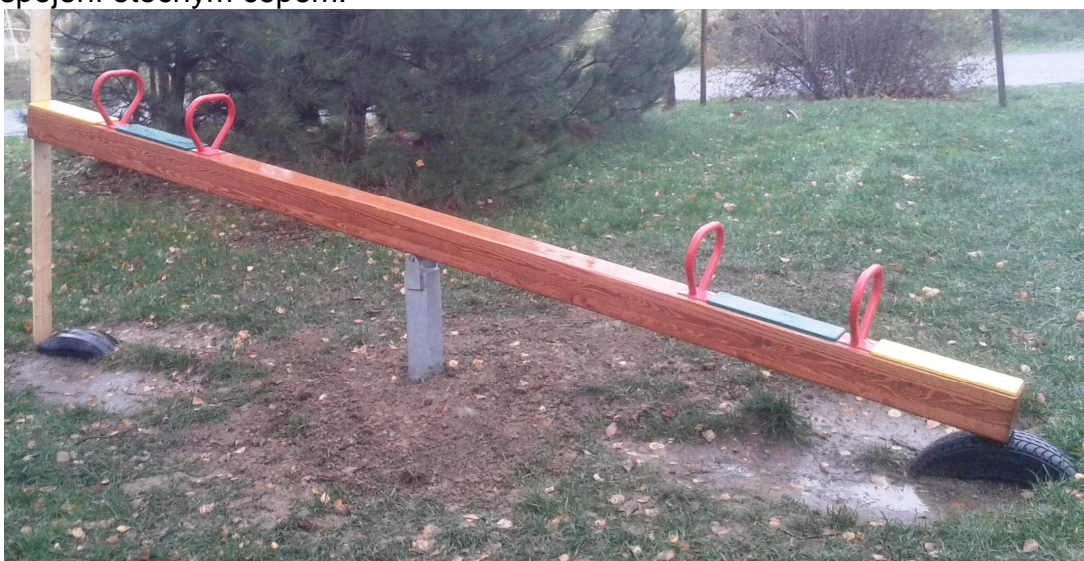

- **Skluzavka ve svažitém terénu**





- 1) šrouby
 - byla provedena zkouška utažení šroubových spojů – bez závad
 - nebyly zjištěny nezakryté šroubové spoje
- 2) nepřipustné otvory
 - nebyly zjištěny
- 3) ukotvení
 - stabilita celé herního prvku je dostatečná a nevykazuje nedostatky
- 4) barva
 - napadení hnilobou není zřejmé
 - v rámci všeobecného doporučení je třeba dřevěné konstrukce dětského hřiště opatřit nátěrem každý třetí rok, vzhledem ke stavu nátěrů byl po domluvě s provozovatelem proveden nátěr dřevěných konstrukcí.
- 5) podklad – nárazová plocha
 - na ploše se nesmí vyskytovat žádné tvrdé či hranaté předměty
- 6) další zjištění
 - nejsou



▪ byl proveden nátěr dřevěných konstrukcí

• **6ti boká věž**

Herní věž s různými typy výplní ve svých 6 stranách obsahuje horolezeckou stěnu, žebřiny, šplhací síť, zavěšený žebřík, šplhací provaz

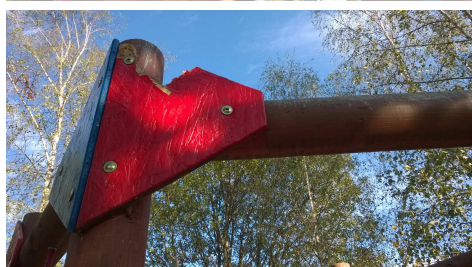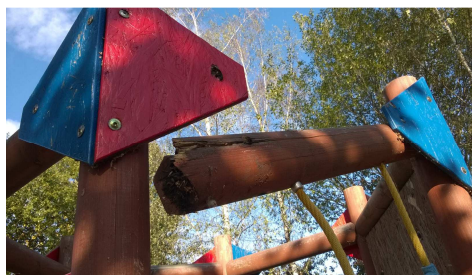

Byla provedena výměna horních břeven 6ti boké věže. Břevna byla napadena hnilobou – zatékání do šroubových spojů zapříčinily chybějící krytky matic, což bylo příčinou hniloby.

Byla provedena výměna všech kusů horních břeven, dodány byly krytky matic a nové krycí trojúhelníky.

Po opravě je stav následující:

- 1) šrouby
 - byla provedena zkouška utažení šroubových spojů – bez závad
 - nebyly zjištěny nezakryté šroubové spoje
- 2) nepřipustné otvory
 - nebyly zjištěny
- 3) ukotvení
 - stabilita celé herního prvku je dostatečná a nevykazuje nedostatky
- 4) barva
 - napadení hnilobou není zřejmé
 - v rámci všeobecného doporučení je třeba dřevěné konstrukce dětského hřiště opatřit nátěrem každý třetí rok, vzhledem ke stavu nátěrů byl po domluvě s provozovatelem proveden nátěr dřevěných konstrukcí.
- 5) podklad – nárazová plocha
 - na ploše se nesmí vyskytovat žádné tvrdé či hranaté předměty, nevykazuje nedostatky
- 6) další zjištění
 - nejsou



po opravě a nátěrech

4. Závěr

Při funkčních zkouškách nebyly zjištěny prvky, které neúměrně zvyšují riziko a ohrožují bezpečnost dětí – resp. takové prvky byly opraveny případně odstraněny a nahrazeny novými, hřiště je způsobilé k provozu pro rok 2015 / 2016 za podmínek dodržování provozního řádu a podmínek pro provoz stanovených výrobcem a dodržování základních povinností provozovatele dětských hřišť.

Příští hlavní roční kontrolu je nutno provést nejpozději do **20.11.2016**.

Základní povinnosti provozovatele dětských hřišť:

- Provozovat pouze bezpečné zařízení v souladu s provozní dokumentací a provozním řádem hřiště.
- Vést provozní knihu se záznamy o provedených kontrolách a servisu.
- Provádět pravidelnou běžnou vizuální kontrolu, při velmi častém používání event. riziku vandalismu denně
- Provádět pravidelnou provozní kontrolu funkce, stability a opotřebení v rozmezí 1 – 3 měsíce nebo dle návodu výrobce
- Provádět roční hlavní kontrolu prostřednictvím oprávněné osoby za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, známek rozpadu a koroze apod.
- Umístit na hřišti informace o telefonu záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných událostí
- Udržovat kdykoliv přístupný a prostý překážek vjezd, výjezd i únikové trasy
- Mít k dispozici provozní dokumentaci, písemné postupy, zahrnující opatření pro případ požáru, úrazu apod.

V Kokořově 20.11.2015

PALIS PLZEŇ, s.r.o.
KOKOŘOV 24
330 11 Třemošná
Tel. 377 915 317, Fax: 377 915 306
IČO: 405 22 521, DIČ: CZ40522521

.....
Za dodavatele

.....
Za provozovatele